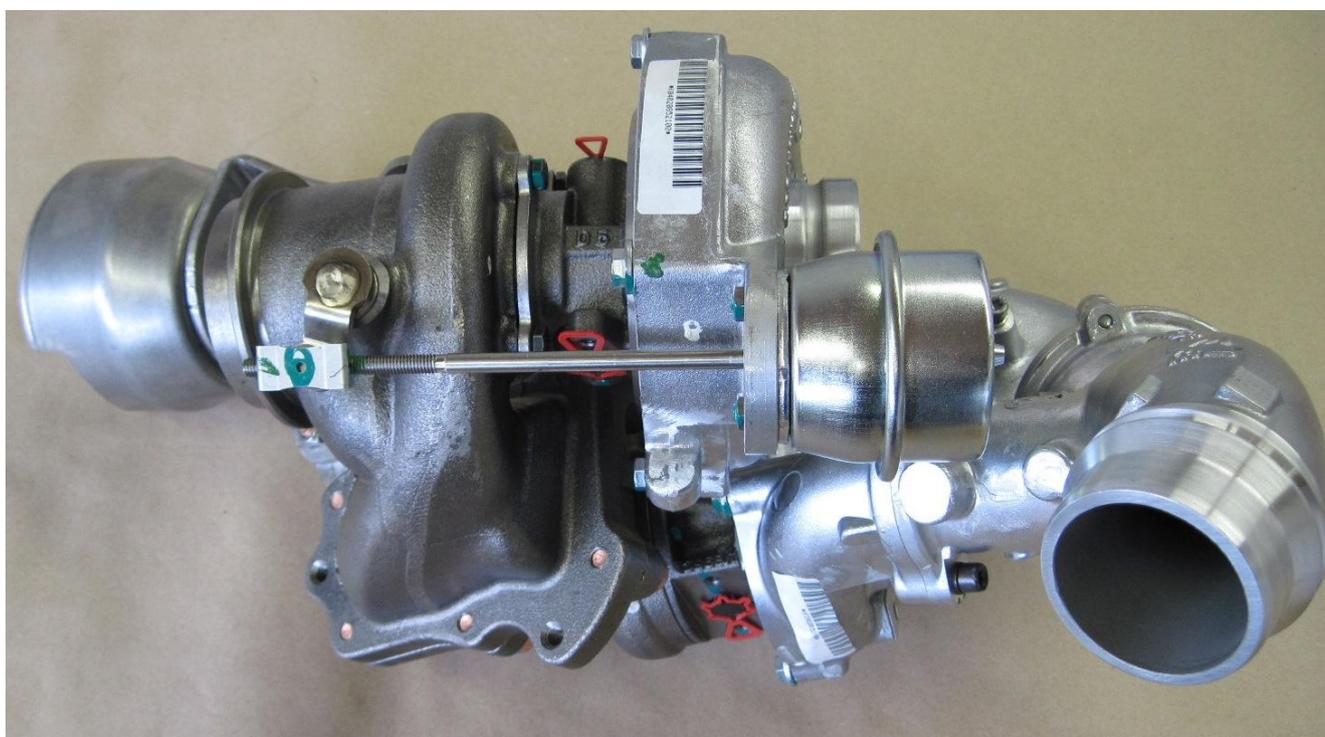


Geringe Leistung Fahrzeug im Notlauf**ESP- und MIL-Kontrollleuchten im Kombiinstrument leuchten****Ladedruckregelklappe klemmt und ist schwergängig.**

Vor Einbau eines neuen Turboladers ist zu prüfen ob bereits die neue modifizierte Motorsteuergeräte-Software DAS-Version 10/09 aufgespielt ist.

Wurde die neue Version im Rahmen einer Kundendienst-Maßnahme noch nicht aufgespielt ist dies nachzuholen.

**Fahrzeughersteller:** MERCEDES-BENZ**Fahrzeug:** SPRINTER**Motorcode:** OM 651.957**Gültigkeit:**

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T915834

Hersteller Ausf.-Nr.: 10009700008, 10009880008 ; **OE-Nr.:** 6510900880, 6510902280, 6510904780, 6510904880, 6510905280

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken**Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.****Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.**